





Blankettnr: BL10050
Utfärdad av: FN
Datum: 050114
Utgåva: 2

Z-LYFTEN PRODUKTION AB

Servicemeddelande

2019-01-17

Gällande: Solenoider utan gummitätning

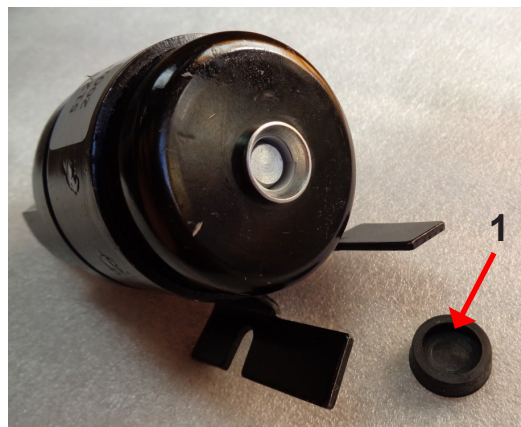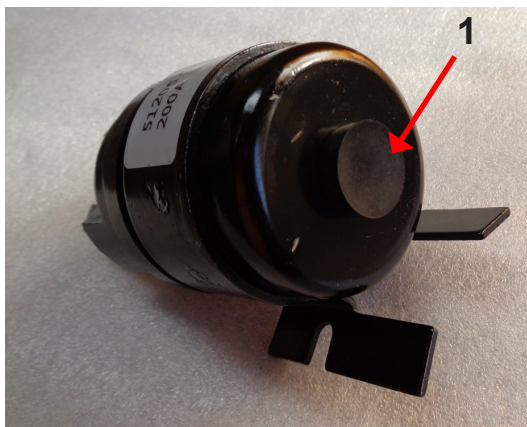

Byt solenoider som saknar gummitätning.

Om gummitätning (1) på solenoiden är borta är innanmätet av solenoiden oskyddad och den utsätts för fukt och smuts. Detta leder till rost och en otillförlitlig funktion. Bl.a att magnetstyrkan inne i solenoiden blir för svag (man kan hör ett klappande ljud) och solenoiden klarar till slut inte av att starta elmotorn. Föranleder även att solenoiden slits onormalt fort. Var uppmärksam vid service och felsökning.

Om tätningen är borta så rekommenderar vi att ni byter solenoid för att förhindra driftstopp.

*För information: Tidigare utskickade servicemeddelanden finns att hämta/läsa på vår hemsida och i C-files.
www.zepto.se, www.c-office.com*

Med vänliga hälsningar,
Zepto Z-Lyften Produktion AB

Christer Mattsson